


## ●首振り機能と操作手順


### 首振り操作の手順

- ①ナットをゆるめ角ボルトの角部分がはずれる迄押し出します。
- ②その状態のままキャッチ本体を90°移動させます。
- ③角ボルトを押し込み、ナットを締めます、キャッチ本体の角穴とボルトの角部分がぴったり噛み合ってガッチリ固定します。


### ●水平使用の場合

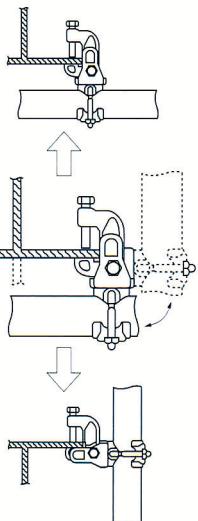

### ●位置替え

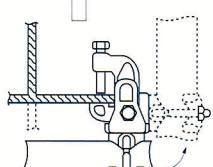


### ●垂直使用の場合

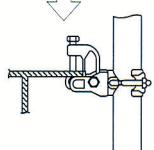

クランプの取付形状により、H鋼のフランジに対して水平又は垂直になる。

水平使いから垂直使いへ、又その逆も簡単に使用形状を変えることができ、巾広い用途に応えます。

### 首振り機能

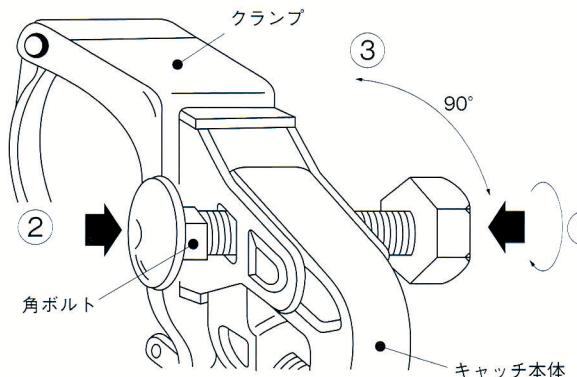


## ●キャッチクランプの使用上注意

キャッチクランプを使用する場合は必ず足場作業主任者の指示に従い、下記の事に注意して行ってください。

### ■H型鋼等への取付け

- ①使用中に生じる滑り、または脱落等の恐れのある取付け方法は大変危険ですから止めてください。
- ②キャッチクランプを使用する場合には2個以上用いて足場用鋼管に取り付けてください。

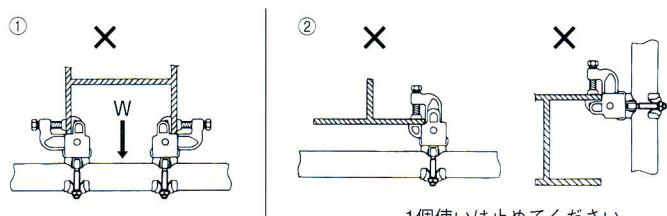

1個使いは止めてください。

### ■認定品キャッチクランプの許容荷重

- 押しボルトと直交方向

3.09kN

- 押しボルトと平行方向

4.41kN

### ■締付けトルク


必ず指定された締付けトルクで締付けてください。

- キャッチ専用ボルト

3.43kN ~ 4.91kN · cm (350 ~ 450kgf · cm)

- クランプボルトおよび角根ボルト


2.94kN ~ 3.43kN · cm (300 ~ 350kgf · cm)

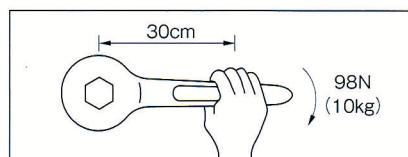

$$98N(10kgf) \times 30cm = 2940N(10kgf \cdot cm)$$

図はあくまでも目安です。正確にはトルクレンチをお使い下さい。

### ■投げたり落としたりしないでください

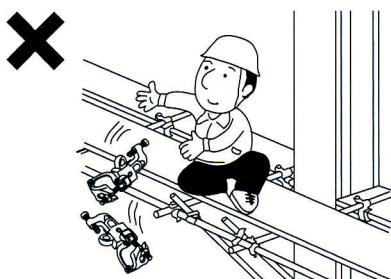

破損や、締付け強度不足の原因になり危険です。